

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

14


Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

December 1968

Vedr. sender SAILOR 26D.

Da man i visse tilfælde har brændt transistorerne i converteren af, har vi for at undgå denne fejl foretaget en konstruktionsændring som vist på nedenstående diagram. Ændringen består i, at der er indført 2 basebeskyttelsesdioder 1N4002 og modstande 4,7 ohm, og samtidig er det nødvendigt at ændre baseforspændingen. Ved omskiftning fra 24 volt til 12 volts drift skal den gule ledning fra drivertransformatorens midtpunkt flyttes fra modstand 150 ohm (mrk. A) til modstanden 50 ohm (mrk. B).

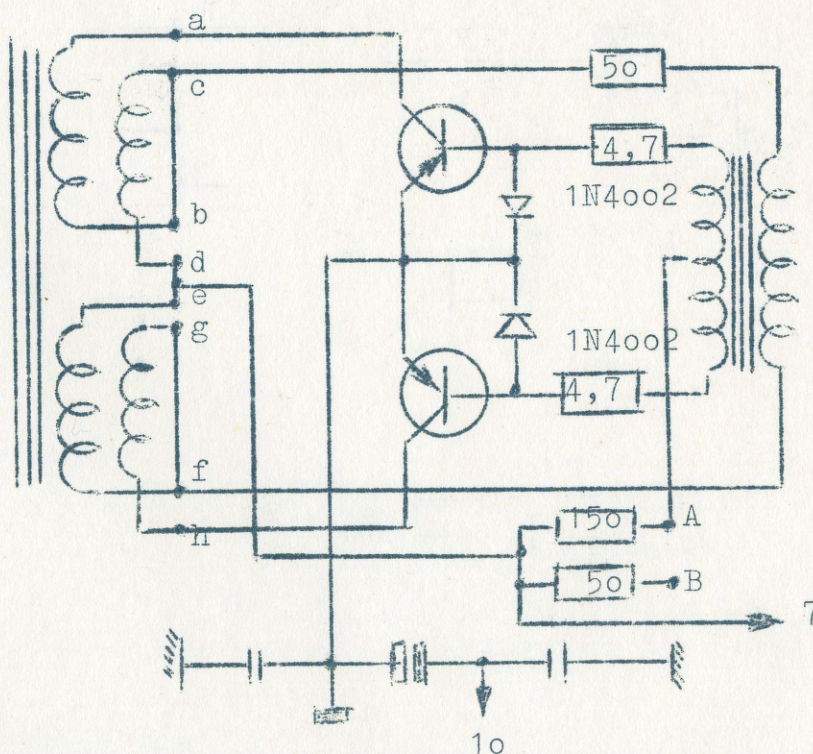

Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.



S. P. RADIO

Aalborg - Denmark