

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Juni 1992

NØDKALD PÅ SAILOR RM2042

Vi har observeret, at SAILOR RM2042 under visse uheldige omstændigheder kan udsende et nødkald.

Grunden til dette problem er en kombination af følgende fire faktorer:

1. Positionsopdateringen NMEA183 er forbundet til SAILOR C2149.
2. Positionen indeholder en kombination af 04 grader.
3. Den interne squelch i SAILOR RM2042 er åben.
4. Den anvendte software i SAILOR RM2042 er version F eller lavere.

Hvis De har monteret en SAILOR RM2042 i en installation som beskrevet ovenfor, skal software i SAILOR RM2042 ændres så hurtigt som muligt til version J.

De skal være opmærksom på, at problemet midlertidig kan afhjælpes ved at afmontere BNC stikket på NMEA indgangen på SAILOR C2149.

Ny software kan bestilles uden beregning hos S.P. Radio A/S. Venligst informer os om udstyrets serienummer, når De placerer en ordre.

S.P. numre for den nye software er 727498 og 727499.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

A/S S. P. RADIO

Aalborg - Denmark