

- 4 DEC. 1992

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

145

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

November 1992

SAILOR HF SSB COMPACT PROGRAM 2000

Opdatering af gammel SAILOR HF SSB RE2100 og T2130, hvis der skal installeres fjernbetjeningsenheder af typen SAILOR C2140, RM2150 og/eller RM2151.

Gammelt opdateringskit for SAILOR RE2100 og T2130 med S.P. nr. 726650/51/52 og 726660/61/62 er udgået, og vil blive erstattet af følgende nye numre:

SAILOR RE2100, S.P. NR. 726655
SAILOR T2130, S.P. NR. 726665

På vedlagte skema nr. 1 kan ses, hvor meget der skal skiftes, alt afhængig af, hvilket software- og modtagermodul der er i transceiveren.

Hvis SAILOR RE2100 er produceret med software version nr. 1086H eller højere, er det kun nødvendigt at skifte til den nye software version 1086N eller højere - denne kan bestilles med S.P. nr. 726166.

I alle andre tilfælde kan bestilles et komplet opdateringsæt med S.P. nr. 726655. Dette sæt indeholder alle de nødvendige moduler, incl. software.

På vedlagte skema nr. 2 kan ses, hvad der skal skiftes i SAILOR T2130, alt afhængig af, hvilken software og connection board der er i senderen.

Hvis connection board indeholder 4 stk. blå klemrækker mærket ST1, ST2, ST3 og ST7, er det version G, og derfor er det kun software i processor module, som skal skiftes.

PS: Ingen ændringer er nødvendige for SAILOR T2131 og T2135.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

⚡ S. P. RADIO

Aalborg - Denmark

Table 1. Update of RE2100.

PRESENT VERSIONS IN RE2100		NECESSARY CHANGES IN RE2100			INFORMATION WHEN ORDERING	
SOFTWARE	RECEIVER MODULE SP.no.625631	RECEIVER MODULE SP.no.625631	PROCESSOR MODULE SP.no.625635	SOFTWARE EPROM U06-5	KIT DESCRIPTION	S.P. RADIO PART NUMBER
1084-1084D	Versions A, B, C, D & G	Changes to version H or higher	Changes to version K or higher	Changes to version 1086L or higher.	Remote Control update KIT "1A" for RE2100.	726655
1085-1085F						
1086-1086D						
1086E-1086F	Version H or higher	No change	No change	Changes to software version 1086L or higher.	EPROM U06-5 with software version 1086L or higher.	726166
1086H-1086L or higher versions						

Table 2. Update of T2130

PRESENT VERSIONS IN T2130		NECESSARY CHANGES IN T2130		INFORMATION WHEN ORDERING	
CONNECTION BOARD SP.no. 625646	SOFTWARE IN PROCESSOR MODULE EPR0M U01-3 SP.no. 726103	CONNECTION BOARD SP.no. 625646	SOFTWARE IN PROCESSOR MODULE EPR0M U01-3 SP.no. 726103	KIT DESCRIPTION	S.P. RADIO PART NUMBER
Versions A, B, C, D, E & F	Versions 1083 – 1083E	Changes to version G or higher	Changes to version 1083O or higher	Remote Control update KIT "1A" for T2130.	726665
Version G or higher	Versions 1083G – 1083O	No change		EPR0M U01-3 with software version 1083O or higher	726103