

SAILOR

Service Information No.
 Kundendienst-Mitteilung No.
 Service Information No.
 Información de servicio No.
 Servicemeddelelse No.

151

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato Februar 1993

PRAKTISK ERFARING MED SAILOR HF SSB SYSTEMET

Produkterne har nu været på markedet i mere end et år, og dette har givet os en del erfaring m.h.t. produkternes praktiske funktion.

Baseret på denne erfaring har vi foretaget nogle ændringer i softwaren og hardwaren (vedr. de nyeste versioner, se venligt nedenfor).

Derfor foreslår vi, at De, når De servicerer et skib med den slags udstyr om bord, checker softwaren – og i tilfælde af, at det er ældre end i nedennævnte liste, bedes De opdatere det.

Nedennævnte software kan bestilles uden beregning hos S.P. Radio A/S.

Når systemet installeres med telex, anbefaler vi, at De forbinder printeren til SAILOR RM2151, og at printeren altid står tændt.

Hvis brugeren ikke ønsker at få alle indkomne beskeder skrevet ud, skal "log to printer" være ude af drift i "DIRECT CALL-COMMANDS" menuen (se venligst instruktionsbogen for SAILOR RM2151).

I tilfælde af, at printeren er slukket, vil printer bufferen blive fyldt op, og systemet vil så være ude af stand til at sende eller modtage.

| | | |
|----------------------|--|-----------------|
| RM2150 | SOFTWARE VERSION 1.33 | S.P. nr. 727841 |
| RM2151 | SOFTWARE VERSION 1.33 | S.P. nr. 727841 |
| H2098/ Radiotelex | SOFTWARE VERSION 1.31 | S.P. no. 727838 |
| RE2100 | SOFTWARE VERSION C1086P | S.P. no. 726166 |
| T2130 | SOFTWARE VERSION C1083N (gamle versioner af AT2110, serienr. lavere end 430139, venligst se serviceinformation nr. 144). | |



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

S. P. RADIO
 Aalborg - Denmark

| | | |
|-------|---|-----------------|
| T2130 | SOFTWARE VERSION C1083O (ny version af SAILOR AT2110, serienr. højere end 430454, venligst se serviceinformation nr. 144) | S.P. nr. 726103 |
| T2131 | SOFTWARE VERSION C1096H (venligst se serviceinformation nr. 150) | S.P. nr. 727203 |
| T2135 | SOFTWARE VERSION C1096H (venligst se serviceinformation nr. 150) | S.P. nr. 727203 |
| C2140 | SOFTWARE VERSION C1090C | S.P. nr. 726545 |
| C2149 | SOFTWARE VERSION C1100H | S.P. nr. 727497 |

CHECK AF SOFTWARE VERSIONER

| | | |
|----------------------|---|--|
| RM2150 | Tryk på tasten <FUNC>. Vælg OPTION (blinker) i displayet ved hjælp af piletasterne. Tryk <NEXT>. Vælg SOFTWARE VERSION med op/ned piletasterne. For at resette SAILOR RM2150, tryk <SCAN>. | |
| RM2151 | Tryk på tasten <FUNC>. Vælg OPTION (blinker) i displayet ved hjælp af piletasterne. Tryk <NEXT>. Vælg SOFTWARE VERSION med op/ned piletasterne. For at resette SAILOR RM2151, tryk <SCAN>. | |
| H2098/ Radiotelex | Sluk for SAILOR H2098/Radiotelex. Tænd derefter for SAILOR H2098/Radiotelex. Software versionen vil nu fremgå på monitoren. | |
| RE2100 | Tryk <0> and <1> på samme tid. Displayet vil nu vise SP-, tryk derefter <0>-<0>-<0>. Software versionen vil nu fremgå af displayet. For at resette SAILOR RE2100, tryk <TUNE> tasten. | |
| T2130/31/35 | Tryk <0> and <1> på SAILOR RE2100 samtidig. Displayet vil nu vise SP-, tryk derefter <2>-<7>-<0>. Nu vil software versionen fremgå af displayet. For at resette SAILOR RE2100, tryk på <TUNE> tasten. | |
| C2140 | Tryk <0> og <1> på samme tid. Displayet vil nu vise SP-, tryk derefter <0>-<0>-<0>. Nu vil software versionen fremgå af displayet. For at resette SAILOR RE2100 trykkes på <TUNE> tasten. | |
| C2149 | Åben enheden og check software versionen på den label der er påsat prommen. | |