


ANGÅENDE PROBLEM MED DET LILLE RELÆ RE3 I H1235

Vi har erfaret, at hvis T1130 bliver installeret med vanskelige jordingsforhold, kan der opstå problem med RE3 (SDS DR 15V); idet der kommer HF indstråling i T1 (BC640) på switch board i H1235.

Hvis De udskifter et defekt RE3 i H1235, anbefaler vi, at De udfører følgende modifikation.

1. Afbryd forbindelsen til anoden på D3.
2. Monter en 100 ohm's modstand i serie med D3.
3. Monter en 4u7/35V elektrolyt kondensator fra stel til knudepunktet mellem D3 og 100 ohm's modstanden.

I H1235 med serienr. højere end 291310 er modifikationen indført fra fabriken.

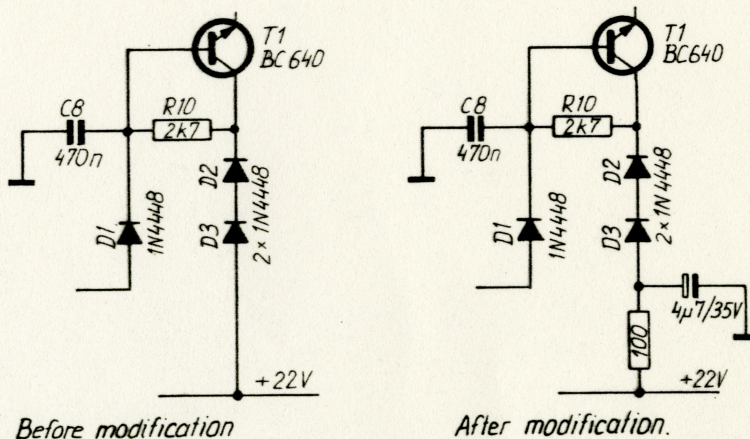

Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

